

## Samouzavíratelné spojky


### plastové provedení

- speciální spojky v uzavíratelném provedení
- pokud je hadička zasunuta ve spojce, je spojka průchozí, v opačném případě se uzavře
- určeno zejména pro automatizační, měřicí a regulační techniku a pneumatické rozvody stlačeného vzduchu v průmyslu, strojírenství a v automobilové technice

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Závity	Médium	
PN 10 bar	0 / +60 °C	mosaz/PU	PTFE	kuželové, trubkové	stlačený vzduch	1

#### Přímé spojky s vnějším kuželovým závitem

Obj. č.	Hadička	Závit	Pracovní tlak (bar)	Pracovní teplota (°C)
SPC-M54	4 mm	M5	0-10	0 / +60
SPC-184	4 mm	R 1/8"	0-10	0 / +60
SPC-186	6 mm	R 1/8"	0-10	0 / +60
SPC-146	6 mm	R 1/4"	0-10	0 / +60
SPC-148	8 mm	R 1/4"	0-10	0 / +60
SPC-388	8 mm	R 3/8"	0-10	0 / +60
SPC-1410	10 mm	R 1/4"	0-10	0 / +60
SPC-3810	10 mm	R 3/8"	0-10	0 / +60
SPC-1210	10 mm	R 1/2"	0-10	0 / +60
SPC-3812	12 mm	R 3/8"	0-10	0 / +60
SPC-1212	12 mm	R 1/2"	0-10	0 / +60

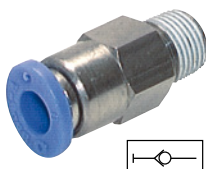

#### Přímé spojky s vnějším trubkovým závitem

Obj. č.	Hadička	Závit	Pracovní tlak (bar)	Pracovní teplota (°C)
SPCG-184	4 mm	G 1/8"	0-10	0 / +60
SPCG-186	6 mm	G 1/8"	0-10	0 / +60
SPCG-146	6 mm	G 1/4"	0-10	0 / +60
SPCG-148	8 mm	G 1/4"	0-10	0 / +60
SPCG-388	8 mm	G 3/8"	0-10	0 / +60
SPCG-1410	10 mm	G 1/4"	0-10	0 / +60
SPCG-3810	10 mm	G 3/8"	0-10	0 / +60
SPCG-1210	10 mm	G 1/2"	0-10	0 / +60
SPCG-3812	12 mm	G 3/8"	0-10	0 / +60
SPCG-1212	12 mm	G 1/2"	0-10	0 / +60



#### L-spojky otočné s vnějším kuželovým závitem

Obj. č.	Hadička	Závit	Pracovní tlak (bar)	Pracovní teplota (°C)
SPL-M54	4 mm	M5	0-10	0 / +60
SPL-184	4 mm	R 1/8"	0-10	0 / +60
SPL-M56	6 mm	M5	0-10	0 / +60
SPL-186	6 mm	R 1/8"	0-10	0 / +60
SPL-146	6 mm	R 1/4"	0-10	0 / +60
SPL-188	8 mm	R 1/8"	0-10	0 / +60
SPL-148	8 mm	R 1/4"	0-10	0 / +60
SPL-388	8 mm	R 3/8"	0-10	0 / +60
SPL-1410	10 mm	R 1/4"	0-10	0 / +60
SPL-3810	10 mm	R 3/8"	0-10	0 / +60
SPL-1210	10 mm	R 1/2"	0-10	0 / +60
SPL-3812	12 mm	R 3/8"	0-10	0 / +60
SPL-1212	12 mm	R 1/2"	0-10	0 / +60



#### Přímé spojky

Obj. č.	Hadička	Pracovní tlak (bar)	Pracovní teplota (°C)
SPUC-4	4 mm	0-10	0 / +60
SPUC-6	6 mm	0-10	0 / +60
SPUC-8	8 mm	0-10	0 / +60
SPUC-10	10 mm	0-10	0 / +60
SPUC-12	12 mm	0-10	0 / +60



#### Průchodky

Obj. č.	Hadička	Pracovní tlak (bar)	Pracovní teplota (°C)
SPMM-4	4 mm	0-10	0 / +60
SPMM-6	6 mm	0-10	0 / +60
SPMM-8	8 mm	0-10	0 / +60
SPMM-10	10 mm	0-10	0 / +60
SPMM-12	12 mm	0-10	0 / +60

